
Einführung

Mit dieser Software werden Philips DVD-Rekorder (DVDR610/DVDR615/DVDR616) auf den neuesten Stand gebracht. Nach der Aktualisierung verbessert sich im Regelfall die Leistung Ihres DVD-Rekorders. Welche Verbesserungen im Einzelnen nach der Aktualisierung auftreten hängt von der dazu verwendeten Software sowie von der bereits im Gerät installierten Software ab.

Hilfsmittel

Sie benötigen folgende Hilfsmittel:

- Einen PC
- Ein CD-R/RW-Laufwerk und Brennsoftware
- Einen CD-R- oder CD-RW-Rohling
- Eine Funktion zum Komprimieren und Extrahieren von Dateien (in Windows XP inbegriffen)

Herunterladen der Software auf Ihren Computer

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen sie „**Speichern unter...**“, um die Datei auf Ihrem Rechner zu speichern.

Erstellen einer Aktualisierungs-CD

1. Laden Sie die komprimierte Firmware-Datei aus dem Internet herunter.
2. Extrahieren Sie die Dateien aus der komprimierten Datei.
3. Brennen Sie die extrahierten Dateien – nicht die komprimierte Datei – auf einen CD-R-/CD-RW-Rohling. Verwenden Sie dazu folgende Einstellungen:
 - Dateisystem CD-ROM Joliet
 - Länge des Dateinamens. max. 31 Zeichen (ISO Stufe 2)
 - Modus: 2/XA
 - Zeichensatz: ASCII
 - Einfache Session
 - Schreibgeschwindigkeit: niedrig
4. Schließen Sie die Disc (die Brennsoftware tut dies evtl. automatisch).

HINWEIS: Packet-Writing-Applikationen, die mit Drag & Drop arbeiten (z. B. DirectCD oder InCD) können nicht zum Brennen der Aktualisierungs-CD verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle CD-Brennsoftware, die eine „Disc at once“-Funktion beinhaltet, wie z. B. Nero oder Easy CD Creator.

Vor der Aktualisierung

Es ist sinnvoll, vor Beginn der Aktualisierung die aktuelle Systemversion Ihres DVD-Rekorders zu notieren, falls Sie den Kundendienst kontaktieren wollen.

1. Wenn sich eine Disc im Rekorder befindet, entnehmen Sie sie und schließen sie das Fach.
2. Drücken Sie **SYSTEM MENU** (Systemmenü) auf der Fernbedienung.
→ Die Systemmenüleiste wird angezeigt.
3. Drücken Sie „*“ (Cursor ab)
→ Das Menü für Benutzereinstellungen wird angezeigt.
4. Drücken Sie „*“, bis Sie zum Ende des Menüs gelangen.
5. Drücken Sie OK.
6. Die Softwareversion wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

Vorgehensweise zur Aktualisierung der Software für DVDR610/615/616

HINWEIS: Trennen Sie das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs NICHT vom Netz. Drücken Sie während der Aktualisierung KEINE Tasten.

1. Drücken Sie „*“ **OPEN/CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie die Aktualisierungs-CD mit dem Etikett nach oben ein.
3. Drücken Sie „*“ **OPEN/CLOSE**, um das Disc-Fach zu schließen.
→ Auf dem Display erscheint die Meldung „**READING**“ (Lesen), gefolgt von „**DOWNLOAD**“ (Herunterladen).
HINWEIS: Dieser Abschnitt des Vorgangs dauert etwa 10 Minuten.
→ Wenn die aktuelle Firmware bereits installiert ist, zeigt das Display nach ein paar Sekunden „**UP TO DATE**“ (auf dem neuesten Stand) an. In diesem Fall ist keine weitere Aktualisierung vonnöten.
4. Nach beendeter Aktualisierung öffnet sich das Disc-Fach automatisch.
→ Auf dem Display erscheint die Meldung „**REMOVE DISC**“ (Disc entfernen) oder „**TAKE DISC**“ (Disc entnehmen).
5. Entnehmen Sie die CD.
6. Drücken Sie **STANDBY-ON**, um den Rekorder auszuschalten.

HINWEIS: Wenn Sie den Timer für timergesteuerte Aufnahmen programmiert haben, überprüfen Sie nach der Aktualisierung, ob die Einstellungen noch stimmen. Korrigieren Sie die Einstellungen ggf. manuell.

Fehlerbehebung

Problem

Lösung

Auf dem Display erscheint „BAD VERSION“

Die Systemversion Ihres DVD-Rekorders ist bereits neuer als die Firmware auf der CD-ROM. Sie können mit dieser CD keine Aktualisierung vornehmen.

Auf dem Display erscheint „SYS UNSUPP“

Die Konfiguration Ihres Gerätes gestattet keine Aktualisierung. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Auf dem Display erscheint „MOUNT ERR“

Die Aktualisierungs-CD ist beschädigt oder nicht ordnungsgemäß beschrieben.

- Wenn es sich um eine von Ihnen erstellte CD-R oder CD-RW handelt, beschreiben Sie einen neuen Rohling und halten Sie sich dabei an die obigen Anweisungen.
- Wenn es sich um eine CD-ROM handelt, die Sie von Philips erhalten haben, wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Auf dem Display erscheint „ERROR“ oder „ENGINE ERR“

Während der Aktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es noch einmal. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Einige Systemeinstellungen wurden geändert, z. B. das Datum oder die Spracheinstellungen

Setzen Sie den DVD-Rekorder auf folgende Weise zurück: Ziehen Sie den Netzstecker; halten Sie die Taste **STANDBY ON** gedrückt und stecken Sie gleichzeitig den Stecker wieder ein, das Display leuchtet auf. Dann wiederholen Sie den Installationsvorgang.

Halten Sie bitte folgende Informationen bereit, wenn Sie den Philips Kundendienst kontaktieren:

1. Die aktuell in Ihrem DVD-Rekorder installierte Softwareversion
2. Die Gerätenummer Ihres DVD-Rekorders (steht auf der Geräterückseite)

Software-Aktualisierungen

Softwareversion BTI_35
Veröffentlicht am 17. Oktober 2005

- (1) **Keine timergesteuerte Aufnahme über die Y/C-Buchse**
Die neue Software erlaubt eine timergesteuerte Aufnahme über die Y/C-Buchse.
 - (2) **Nach dem Beginn einer Direktaufnahme kann der Fernseher nicht mehr auf einen Decoderkanal (Canal +) gestellt werden.**
Der Fernseher kann nun auch nach Beginn einer Direktaufnahme auf einen Decoderkanal eingestellt werden.
 - (3) **Die rote LED leuchtet nicht während einer Aufnahme.**
Eine Aufnahme wird nun durch eine rote LED angezeigt.
 - (4) **Falsches Bildseitenverhältnis bei Umschalten von RGB auf CVBS**
Beim Umschalten von RGB auf CVBS wird nun das korrekte Bildseitenverhältnis auf dem Fernseher angezeigt.
-

Softwareversion BTI_31
Veröffentlicht am 3. Juni 2005

- (1) **Eine mit 8-facher Geschwindigkeit im DVDR610/615/616 aufgenommene DVD+R kann nicht wiedergegeben werden.**
Die Treibersoftware wurde verbessert, um die Verwendung von DVD+R mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit zu gestatten.
 - (2) **Gelegentlich blinkt die Uhr auf dem Display an der Gerätevorderseite 1 Sekunde lang, während das Gerät im Stand-by-Modus ist.**
Die Zeit, während derer der Bildschirm beim Umschalten auf einen anderen Kanal leer bleibt, wurde verbessert.
 - (3) **Auf DVD+R/RW aufgenommene Titel werden bei Drücken des roten Knopfes direkt gelöscht.**
Es wurde ein interaktives Menü hinzugefügt, in dem der Löschvorgang bestätigt werden kann.
 - (4) **Wenn im Decoder-Modus eine timergesteuerte Sendervoreinstellung aktiviert wird (z. B. Canal +), erscheint beim Einschalten des Fernsehers ein leerer Bildschirm.**
Die Software wurde verbessert, um mit dieser Situation umzugehen.
 - (5) **Die Uhr zeigt eine Abweichung von etwa 30 bis 40 Sekunden im Vergleich zur Teletext-Uhr für die automatische Uhrzeiteinstellung.**
Die Übernahme der ausgestrahlten Zeit und des Datums wurde verbessert.
 - (6) **Wenn während der Wiedergabe einer 16:9 DVD das Bildformat 4:3 Pan Scan angewählt wird, erscheint eine schwarze Linie auf dem Bildschirm.**
Durch die Verbesserung der Software erscheint die Linie nicht mehr.
 - (7) **Während einer timergesteuerten Aufnahme bleibt der Fernsehschirm leer.**
Während einer timergesteuerten Aufnahme bleibt der Fernsehschirm leer, wenn der Fernseher per SCART-Kabel mit der EXT1-Buchse verbunden ist. Drücken Sie TV/DVD auf der Fernbedienung, um ein Bild zu sehen.
-

Softwareversion BTI_26
Veröffentlicht am 2. Februar 2005

- (1) **Automatisches Herunterladen von Uhrzeit und Datum**
Die heruntergeladene Uhrzeit zeigt eine Differenz von 30 Sekunden zur ausgestrahlten Uhrzeit. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_26 behoben.
 - (2) **JPEG-Bilder**
Wenn eine Disc mit Bildern im JPEG-Format eingelegt wird, schaltet das Gerät nicht automatisch in den Browser-Modus. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_26 behoben. Der Benutzer kann nun die gespeicherten Bilder unmittelbar betrachten.
 - (3) **Aufnahmestopp nach 15 Minuten bei Aufnahmen aus dem Browser-Modus**
Wenn eine Aufnahme über die EXT2-Buchse gestartet wird (im „BROWSER“-Modus), wird die Aufnahme automatisch nach 15 Minuten gestoppt. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_26 behoben. In dieser Softwareversion wurde die Auto-Stand-by-Funktion verbessert, so dass laufende Aufnahmen nicht mehr unterbrochen werden.
 - (4) **Während der DVD/DVD+RW-Wiedergabe kann der Audio-Stream nicht ausgewählt werden.**
Bei der Wiedergabe einer DVD/DVD+RW mit mehreren Audio-Streams kann der gewünschte Audio-Stream nicht ausgewählt werden, auch nicht über das Menü. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_26 behoben.
 - (5) **Während der automatischen Installation des Tuners wird das falsche Videosystem erkannt.**
Nach der automatischen Installation des Tuners wird das Videosystem nicht richtig erkannt. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_26 behoben.
-

Softwareversion BTI_25
Veröffentlicht am 13. Januar 2005

- (1) **Zwischenzeitlich fehlendes Bild auf dem Fernsehschirms**
Das Bild auf dem Fernsehschirm verschwindet von Zeit zu Zeit für etwa 2 Sekunden. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_25 behoben.
- (2) **Signal von der Decoder-Box wird nicht entschlüsselt**
Die Signale von der Decoder-Box werden auf dem Fernsehschirm nicht korrekt angezeigt. Dieses Problem wird mit der aktuellen Software BTI_25 behoben.