

Introduzione

Questo software può essere utilizzato per aggiornare il DVD Recorder DVDR610/DVDR615/DVDR616 Philips all'ultima versione. Dopo aver completato la procedura di aggiornamento, le prestazioni del DVD Recorder di solito migliorano. I miglioramenti dipendono dal software di aggiornamento utilizzato e dal software che il DVD Recorder conteneva prima dell'aggiornamento.

Strumenti necessari

Saranno necessari i seguenti elementi:

- un personal computer
- un'unità CD-R/RW e un'applicazione di scrittura
- un disco CD-R o CD-RW vuoto
- un'utilità di archiviazione Zip (incluso in Windows XP)

Come scaricare il software sul computer

Cliccare con il tasto destro del mouse sul file e cliccare su "Salva con nome..." per salvare il file sul computer.

Come creare un disco di aggiornamento

1 Scaricare il file zip del firmware da Internet.

2 Estrarre i file unzippando il file zip.

3 Scrivere i file estratti – non il file zip – su un disco CD-R o CD-RW vuoto, usando le seguenti impostazioni:

- File System per CD-ROM Joliet
- Lunghezza del nome del file: massimo 31 caratteri (ISO Livello 2)
- Modalità : 2/XA
- Set di caratteri : ASCII
- Sessione singola
- Velocità di scrittura : Bassa

4 Finalizzare il disco. (L'applicazione potrebbe eseguire questa operazione automaticamente.)

NOTA: *Le applicazioni di scrittura a pacchetto per la copia drag & drop (come 'DirectCD' e 'InCD') non possono essere utilizzate per creare un disco di aggiornamento. Adoperare soltanto un apposito programma di scrittura di CD che permetta la registrazione 'disc at once' (ovvero in una singola operazione) come 'Nero' o 'Easy CD Creator'.*

Prima di aggiornare

Potrebbe essere utile annotare i dati relativi alla versione del sistema del DVD Recorder prima di avviare la procedura di aggiornamento, nel caso fosse necessario contattare il servizio di assistenza.

1. Se è presente un disco nel registratore, rimuoverlo e chiudere il vassoio.
2. Premere il pulsante **SYSTEM MENU** (menu di sistema) sul telecomando.
 - Appare la barra del menu di sistema.
3. Premere il pulsante * (cursore giù)
 - Appare il menu delle preferenze dell'utente.
4. Premere il pulsante * fino alla fine del menu.
5. Premere il pulsante OK.
6. Sullo schermo TV appare la versione del software.

Procedura di aggiornamento del software del DVDR610/615/616

NOTA: *NON scollegare la spina di corrente durante l'aggiornamento. NON premere alcun pulsante durante l'aggiornamento.*

1. Premere il pulsante * **OPEN/CLOSE** (apri/chiudi) per aprire il vassoio.
2. Inserire il disco CD-ROM di aggiornamento, con l'etichetta rivolta verso l'alto.
3. Premere il pulsante * **OPEN/CLOSE** (apri/chiudi) per chiudere il vassoio.
 - Sul display appare il messaggio "LETTURA", seguito dal messaggio "DOWNLOAD".

NOTA: *Questa fase della procedura richiede circa 10 minuti.*

- Se il firmware è già aggiornato, sul display apparirà il messaggio "AGGIORNATO" dopo pochi secondi e il disco verrà espulso. L'aggiornamento non è necessario.
4. Una volta completato l'aggiornamento il vassoio si aprirà automaticamente.
 - Sul display apparirà il messaggio 'RIMUOVERE IL DISCO' o 'ESTRARRE IL DISCO'.
5. Ora rimuovere il disco.
6. Premere il pulsante **STANDBY-ON** (standby-accensione) per spegnere il registratore.

NOTA: *Se sono stati programmati dei timer, dopo aver terminato la procedura di aggiornamento, verificare se sono ancora corretti e correggerli manualmente se necessario.*

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Rimedio
Sul display appare il messaggio “VERSIONE NON CORRETTA”	La versione del sistema del DVD Recorder è già più recente del firmware sul CD-ROM. Non è possibile aggiornare con questo disco.
Sul display appare il messaggio “SIST NON SUPPORTATO”	L’aggiornamento non è supportato per questa configurazione. Contattare il Centro di Assistenza Clienti Philips.
Sul display appare il messaggio “ERR NEL MONT”	Il disco di aggiornamento potrebbe essere danneggiato o non correttamente registrato. <ul style="list-style-type: none">• Se si tratta di un CD-R o un CD-RW creato dall’utente, creare un nuovo disco seguendo attentamente queste istruzioni.• Se si tratta di un CD-ROM ricevuto dalla Philips, contattare il Centro di Assistenza Clienti Philips.
Sul display appare il messaggio “ERRORE” o “ERR INTERNO”	Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento. Provare ancora. Se il problema persiste, contattare il Centro di Assistenza Clienti Philips.
Alcune delle impostazioni del sistema sono cambiate, come le preferenze di data e lingua.	Eeguire il reset del DVD Recorder come segue: Scollegare il DVD Recorder dalla corrente; ricollegarlo tenendo premuto il pulsante STANDBY-ON finché il display non si illumina. Sarà necessario ripetere la procedura di installazione.

Prima di contattare il Centro di Assistenza Clienti Philips, tenere a portata le seguenti informazioni:

- 1. La versione software corrente del DVD Recorder**
- 2. Il numero di serie del DVD Recorder (che si trova sul retro del DVD Recorder)**

Storico dell'aggiornamento del software

Versione del software BTI_35
Data di rilascio 17 Ottobre 2005

- (1) **Non è possibile eseguire la registrazione con timer dall'ingresso Y/C**
L'aggiornamento del software permette ora le registrazioni con timer dall'ingresso Y/C.
- (2) **Non è possibile commutare il televisore su un canale decoder (Canal+) una volta avviata la registrazione diretta.**
È ora possibile sintonizzarsi su un canale decoder dopo che è stata avviata la registrazione diretta.
- (3) **Il LED rosso non si illumina durante la registrazione**
Quando la registrazione è in corso, viene indicata con il LED rosso.
- (4) **Il rapporto di aspetto dell'uscita video non è corretto durante il passaggio da RGB a CVBS.**
Visualizzazione dell'uscita video corretta sul televisore quando si passa da RGB a CVBS.

Versione del software BTI_31
Data di rilascio 3 Giugno 2005

- (1) **Non è possibile riprodurre dischi DVD DVD+R registrati a velocità 8x nel DVDR610/ DVDR615/ DVDR616**
Il software del driver è ora migliorato per gestire i dischi DVD+R a 8x.
- (2) **In modalità Standby, l'ora sul display locale a volte lampeggia per 1 secondo.**
Questa funzione è ora stata migliorata
- (3) **I titoli registrati su DVD+R/RW vengono direttamente eliminati se si preme il pulsante rosso.**
È stato aggiunto un menu interattivo per confermare l'eliminazione dei titoli.
- (4) **Una volta attivata una programmazione con timer di un numero preimpostato in modalità decoder (ad es., il canale Canal+), in seguito quando si accende il televisore lo schermo è vuoto.**
Il software è stato migliorato per gestire questa situazione correttamente.
- (5) **L'ora presenta una differenza di 30-40 secondi rispetto all'ora del teletext per l'impostazione automatica dell'ora.**
Il download di ora e data dall'ora trasmessa è stata migliorata.
- (6) **Appare una riga nera durante la riproduzione di DVD 16:9 quando viene selezionata la modalità pan scan 4:3.**
Il software è stato migliorato per eliminare questa riga.
- (7) **Lo schermo TV è vuoto durante la registrazione con timer**
Durante la registrazione con timer, lo schermo del televisore che è collegato via SCART a EXT1 è vuoto. Per visualizzare quanto è stato registrato, premere il pulsante TV/DVD sul telecomando.

Versione del software BTI_26
Data di rilascio 2 Febbraio 2005

(1) **Download automatico di ora e data**

L'ora scaricata presenta un ritardo di 30 secondi rispetto all'ora trasmessa dall'emittente. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26.

(2) **Immagine JPEG**

Quando un disco che contiene immagini JPEG viene inserito, il registratore non va automaticamente in modalità browser. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26. Ora l'utente può visualizzare immediatamente le immagini.

(3) **La registrazione viene interrotta dopo 15 minuti quando viene attivata dalla modalità browser**

Quando viene avviata una registrazione da EXT2 (in modalità "BROWSER"), la registrazione si interrompe da sola dopo 15 minuti. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26. In questa versione del software, la funzione di standby automatico è stata migliorata in modo da non interrompere le registrazioni in corso.

(4) **La selezione Audio stream non funziona durante la riproduzione DVD/DVD+RW**

Durante la riproduzione di un disco DVD/DVD+RW, la funzione audio stream non può essere selezionata, anche dal menu. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26.

(5) **Durante l'installazione automatica del sintonizzatore viene riconosciuto un sistema video errato**

Una volta completata l'installazione automatica del sintonizzatore, il sistema video non viene riconosciuto corretto. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_26.

Versione del software BTI_25
Data di rilascio 13 Gennaio 2005

(1) **Lo schermo TV si oscura in modo intermittente**

Lo schermo TV si oscura per 2 secondi di tanto in tanto. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_25.

(2) **Il segnale dal decoder box non è codificato**

Il segnale proveniente dal decoder box non viene visualizzato correttamente sul televisore. Questo problema è stato risolto in questa versione del software, BTI_25.