
Inleiding

Deze software kan worden gebruikt om de Philips DVDR610/DVDR615/DVDR616 DVD Recorder bij te werken tot de meest recente status. Nadat U de upgradeprocedure heeft voltooid zal uw DVD Recorder normaal gezien beter werken. De gemaakte verbeteringen zijn afhankelijk van de upgradesoftware die U gebruikt alsook de software die uw DVD Recorder bevatte vóór de upgrade.

Benodigheden

U zal het volgende nodig hebben:

- een computer
- een CD-R/RW station en brandprogrammatuur
- een lege CD-R of CD-RW schijf
- een Zip-archiverprogramma (meegeleverd met Windows XP)

Hoe de software naar uw computer downloaden

Rechtermuisklik op het bestand en klik '**Save Target As...**' (**Bewaar Als...**) om het bestand naar uw PC te bewaren.

Hoe een upgradeschijf aanmaken

- 1 Download het firmware-zipbestand van het internet.
- 2 Extraheer de bestanden door het zipbestand te 'unzippen'.
- 3 Schrijf de geëxtraheerde bestanden –niet het zipbestand– naar een lege CD-R of CD-RW door de volgende instellingen te gebruiken:
 - CD-ROM bestandsysteem Joliet
 - Lengte bestandsnaam : max 31 tekens(ISO Level 2)
 - Mode : 2/XA
 - Tekenset:ASCII
 - Single session (Enkele Sessie)
 - Brandsnelheid : Laag
- 4 Finaliseer de schijf (Het programma zal dit eventueel automatisch doen.)

OPMERKING: Brandprogrammatuur voor drag & drop kopiëren (zoals 'DirectCD' en 'InCD) kan niet gebruikt worden om een upgradeschijf aan te maken. Gebruik enkel specifieke CD brandprogrammatuur zoals 'Nero' of 'Easy CD Creator' dat een 'schijf in één keer'-opname toestaat.

Alvorens te actualiseren

Het kan nuttig zijn om de informatie over de systeemversie van uw DVD Recorder te noteren alvorens U de upgradeprocedure begint, in het geval U de klantendienst moet bellen.

- 1 Indien zich een schijf in de recorder bevindt verwijdert U deze en sluit U de lader.
- 2 Druk op **SYSTEM MENU (SYSTEMMENU)** op de afstandsbediening.
 - * De systeemmenubalk verschijnt.
- 3 Druk op * (benedenpijl)
 - * Het gebruikersvoorkeurmenu verschijnt.
- 4 Druk op * tot het einde van het menu.
- 5 Druk op OK.
- 6 De softwareversie zal op het TV scherm verschijnen.

DVDR610/615/616 Software upgradeprocedure

OPMERKING: *Ontkoppel de voeding NIET tijdens de upgrade. Druk op GEEN ENKELE knop tijdens de upgrade*

- 1 Druk op ***OPEN/CLOSE** (OPENEN/SLUITEN) om de lader te openen.
- 2 Plaats de upgrade CD-ROM met bedrukte kant naar boven.
- 3 Druk op * **OPEN/CLOSE** (OPENEN/SLUITEN) om de lader te sluiten.
 - * "**READING**" (LEZEN) zal eerst verschijnen op de display, gevolgd door "**DOWNLOAD**" (DOWNLOADEN).**OPMERKING:** *Dit stadium in de procedure duurt ongeveer 10 minuten.*
 - * Indien de firmware reeds geactualiseerd is zal "**UP TO DATE**" (GEACTUALISEERD) binnen enkele seconden verschijnen. Geen upgrade is dan noodzakelijk.
- 4 Wanneer de upgrade voltooid is zal de lader automatisch openen.
 - * De display zal '**REMOVE DISC**' (VERWIJDER SCHIJF) of '**TAKE DISC**' (NEEM SCHIJF) weergeven.
- 5 Verwijder nu de schijf.
- 6 Druk op **STANDBY-O N** (STANDBY-AAN) om de recorder uit te schakelen.

OPMERKING: *Indien U enige timers heeft geprogrammeerd, controleer dan of deze nog correct zijn na het voltooiën van de upgrade en pas deze manueel aan indien nodig.*

Probleemgids

De display geeft "BAD VERSION" (SLECHTE VERSIE) weer

De systeemversie van uw DVD Recorder is al nieuwer dan de firmware op de CD-ROM. U kan niet actualiseren met deze schijf.

De display geeft "SYS UNSUPP" weer

Actualisering wordt niet ondersteund voor deze configuratie. Contacteer uw Philips Klantendienst.

De display geeft "MOUNT ERR" weer

De upgradeschijf is misschien beschadigd of slecht opgenomen.

- Indien U een CD-R of CD-RW heeft aangemaakt, brand dan een nieuwe schijf en volg de instructies zorgvuldig.
- Indien U de CD-ROM heeft ontvangen van Philips, contacteer uw Philips klantendienst..

De display geeft "ERROR" of "ENGINE ERR" weer

Er is een fout opgetreden tijdens de upgradeprocedure. Probeer nogmaals. Indien het probleem aanblijft contacteer dan uw Philips Klantendienst.

Sommige systeeminstellingen zijn veranderd, zoals de datum of de taalinstellingen.

Reset de DVD Recorder als volgt: Trek de DVD Recorder uit het stopcontact; sluit opnieuw aan terwijl U de **STANDBY-ON** (STANDBY-AAN) toets ingedrukt houdt tot de displaylampjes oplichten. U zal de installatieprocedure opnieuw moeten uitvoeren.

Alvorens U de Klantendienst contacteert, gelieve de volgende info bij de hand te hebben:

1. De huidige SW versie van de DVD Recorder
2. Het Serienummer van uw DVD Recorder (te vinden op de achterzijde van de DVD Recorder)

Software upgradegeschiedenis

Softwareversie **BTI_35**
Publicatiedatum **17 oktober, 2005**

- (1) **Onmogelijk om een timeropname uit te voeren via Y/C ingang.**
De software upgrade staat nu toe om timeropnames te maken via Y/C ingang.
- (2) **Niet mogelijk om de TV over te schakelen naar een decodeerkanaal (Canal+) wanneer directe opname gestart is.**
Het is nu mogelijk om af te stemmen op een decodeerkanaal nadat directe opname is gestart.
- (3) **De rode LED licht niet op tijdens opname.**
Uitgevoerde opname wordt nu aangeduid door een rode LED.
- (4) **De beeldverhouding van het video-uitgangssignaal is onjuist tijdens RGB naar CVBS overschakeling.**
Het video-uitgangssignaal wordt correct op TV weergegeven wanneer U overschakelt van RGB naar CVBS

Softwareversie **BTI_31**
Publicatiedatum **3 juni 2005**

- (1) **Kan geen 8x snelheid DVD+R schijf weergegeven opgenomen via DVDR6IO/DVDR6I5/DVDR6I6**
De besturingsoftware is nu verbeterd om 8x DVD+R schijven aan te kunnen.
- (2) **In Standbymodus knippert de klok op de plaatselijke display soms gedurende 1 seconde.**
De knippertijd is nu verbeterend.
- (3) **Opgenomen titels op DVD+R/RW worden onmiddellijk gewist wanneer op de rode knop wordt gedrukt.**
Een interactief menu is nu toegevoegd om de titelverwijdering te bevestigen
- (4) **Nadat een timerprogramma van een voorinstelling met decodermodus wordt geactiveerd (bv. Canal+ kanaal) dan zal bij het overschakelen naar de TV een leeg scherm worden weergegeven.**
De software is verbeterd om deze situatie op te lossen.
- (5) **De klok verschilt ongeveer 30 tot 40 seconden in vergelijking met de teletekstklok voor automatische tijdstelling.**
Tijd- en datumdownload van de uitgezonden tijd is nu verbeterd.
- (6) **Een zwarte lijn verschijnt tijdens de weergave van een 16:9 DVD wanneer de 4:3 pan & scan modus is geselecteerd.**
De software is verbeterd om deze lijn te verwijderen.
- (7) **Leeg scherm op TV tijdens Timeropname**
Tijdens Timeropname is een leeg scherm op de TV te zien die aangesloten is via SCART naar EXT1. Om te zien wat wordt opgenomen drukt U op TV/DVD op de afstandsbediening.

Softwareversie BTI_26
Publicatiedatum 2 feb 2005

- (1) **Automatische Tijd & Datumdownload**
De gedownloade tijd is 30 seconden trager dan de uitgezonden zendtijd. Dit is opgelost in deze softwarepublicatie, BTI_26.
- (2) **JPEG foto**
Wanneer een schijf wordt geladen die JPEG foto's bevat dan gaat de recorder niet automatisch in verkennermodus. Dit is verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_26. De gebruiker kan nu onmiddellijk genieten van de foto's.
- (3) **De opname stop 15 minuten nadat de opname werd geactiveerd vanuit de verkennermodus**
Wanneer een opname wordt gestart vanuit EXT2 (in "BROWSER" (VERKENNER) modus) dan zal de opname na 15 minuten zelf stoppen. Dit is verholpen in deze publicatie, BTI_26. In deze softwareversie is de auto standbyfunctie verbeterd zodat deze geen lopende opnames zal verstoren.
- (4) **Audioselectie werkt niet tijdens DVD/DVD+RW weergave**
Tijdens weergave van een multi-audio DVD/DVD+RW schijf kan het geluidspoor niet geselecteerd worden, zelfs niet via het menu. Dit is verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_26.
- (5) **Het verkeerde Videosysteem wordt herkend tijdens de automatische afsteminstallatie**
Nadat de automatische afsteminstallatie is voltooid wordt het verkeerde videosysteem herkend. Dit is verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_26.

Softwareversie BT I_25
Publicatiedatum 13 jan 2005

- (1) **TV knippert met tussenpozen.**
Het TV valt af en toe weg gedurende 2 seconden. Het probleem is nu verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_25.
- (2) **De decodersignaalbox is niet ontsleuteld**
Het signaal van de Decoderbox wordt niet juist weergegeven op TV. Dit probleem is nu verholpen in deze softwarepublicatie, BTI_25.